

Область действия

Эта инструкция по эксплуатации предназначена для всех NZ.VZ...AS. Эта инструкция по эксплуатации вместе с документом *Информация о безопасности* и при необходимости имеющимся техническим паспортом содержит полную информацию для пользователя устройства.

Важно!

Использовать инструкцию по эксплуатации, соответствующую версии изделия. В случае вопросов обратиться в службу поддержки EUCHNER.

Дополнительные документы

Вся документация для этого устройства состоит из следующих документов:

| Название документа (номер документа) | Содержание | |
|--|--|--|
| Информация о безопасности (2525460) | Основная информация о безопасности | |
| Инструкция по эксплуатации (2090766) | (настоящий документ) | |
| Декларация о соответствии | Декларация о соответствии | |
| При необх. дополнения к инструкции по эксплуатации | При необходимости учитывать соответствующие дополнения к инструкции по эксплуатации или техническим паспортам. | |

Важно!

Для получения полной информации о безопасном монтаже, вводе в эксплуатацию и использовании устройства необходимо ознакомиться со всеми документами. Эти документы можно загрузить с сайта www.euchner.com. Для поиска требуется ввести номер документа или номер для заказа устройства в поле Search.

Использование по назначению

Предохранительные выключатели серии NZ.VZ...AS используются в качестве slave-исполнителей на предохранительнойшине AS-Interface Safety at Work и выполняют предохранительные функции без защитной блокировки (тип конструкции 2). Ключ имеет низкий уровень кодировки. Вместе с подвижным разделяющим предохранительным устройством и блоком управления машиной этот предохранительный компонент предотвращает опасные функции машины в течение того времени, пока открыто предохранительное устройство. Если во время опасной функции машины предохранительное устройство открывается, то срабатывает команда СТОП.

Это означает:

- ▶ команды включения, которые ведут к выполнению опасной функции машины, разрешены к выполнению только тогда, когда предохранительное устройство закрыто;
- ▶ открывание предохранительного устройства инициирует команду СТОП;
- ▶ закрывание предохранительного устройства не должно вести к автоматическому запуску опасной функции машины. Для этого должна подаваться отдельная команда запуска.
- ▶ Для получения информации об исключениях см. стандарт EN ISO 12100 или соответствующие стандарты С.

Перед использованием устройства необходимо произвести оценку степени риска на машине, например, согласно следующим стандартам:

- ▶ EN ISO 13849-1;
- ▶ EN ISO 12100;
- ▶ EN IEC 62061.

Использование по назначению предусматривает соблюдение соответствующих требований по монтажу и эксплуатации, в частности, согласно следующим стандартам:

- ▶ EN ISO 13849-1;
- ▶ EN ISO 14119;
- ▶ EN IEC 60204-1.

Важно!

Пользователь несет ответственность за правильное подключение устройства в общую безопасную систему. Для этого общая система должна быть аттестована, например, согласно стандарту EN ISO 13849-1.

- ▶ Если для определения уровня эффективности (Performance Level, PL) используется упрощенный метод согласно разделу 6.2.3 стандарта EN ISO 13849-1:2023, PL может снижаться в случае последовательного подключения нескольких устройств.
- ▶ Если к изделию прилагается технический паспорт, то данные технического паспорта имеют более высокий приоритет в случае их отклонения от данных инструкции по эксплуатации.

- ▶ Указанная степень защиты IP действительна только при правильно затянутых винтах крышки кабельных вводов и соединительных штекерах. Соблюдать моменты затяжки.

Изменение направления действия

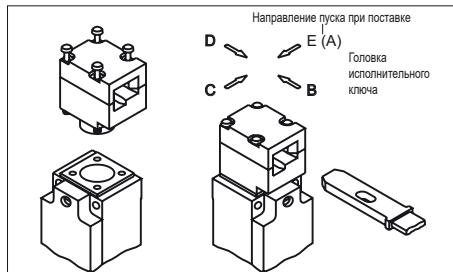


Рис. 1. Изменение направления действия

1. Ослабить винты на головке исполнительного ключа.
2. Установить требуемое направление.
3. Затянуть винты с моментом затяжки 1,2 Нм.

Электрическое подключение

Подключение предохранительного выключателя к шинной системе осуществляется с помощью 4-полюсного кабеля со штекерным соединителем M12 через пассивную распределительную коробку AS-Interface с желтым и черным кабелем AS-Interface.

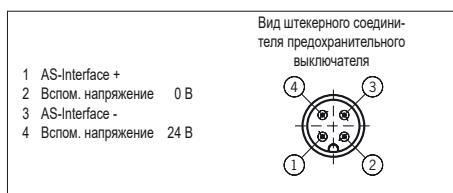


Рис. 2. Схема выводов штекерного соединителя M12

Для устройств со штекерным соединителем действует следующее требование:

- ▶ Проследить за герметичностью штекерного соединителя.

Ввод в эксплуатацию

Настройка адреса AS-Interface

Настройку адреса можно выполнять до или после монтажа. Адрес AS-Interface предохранительного выключателя настраивается программирующими устройством AS-Interface. Может использоваться адрес от 1 до 31.

Для этого программирующее устройство подключается с помощью кабеля программирования к штекерному соединителю M12 предохранительного выключателя.

При поставке устанавливается адрес 0 (во время работы горит светодиод AS-Interface Fault!).

Конфигурация на мониторе безопасности AS-Interface (см. инструкцию по эксплуатации монитора безопасности AS-Interface и таблицу состояний)

Предохранительный выключатель конфигурируется на мониторе безопасности AS-Interface с помощью настроенного адреса AS-Interface, например, как описывается ниже:

- ▶ Двухканальный зависимый
- ▶ Время синхронизации: обычно 3 с.
- ▶ Может возникнуть необходимость увеличить значения времени синхронизации. Это зависит от конкретных условий эксплуатации и скорости движения исполнительного ключа.
- ▶ С тестированием запуска (согласно анализу рисков).
- ▶ В этом режиме работы для выполнения пусковой проверки необходимо открывать защитное устройство перед каждым повторным пуском.

Светодиодные индикаторы

Состояние шины AS-Interface отображается двумя светодиодами (Power, Fault).

Проверка работоспособности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несчастный случай со смертельным исходом из-за ошибок при проверке работоспособности.

- ▶ Перед проверкой работоспособности следует убедиться в том, что в опасной зоне отсутствуют люди.
- ▶ Необходимо соблюдать действующие предписания по технике безопасности.

После монтажа и подключения и после устранения каждой неисправности необходимо проверить работоспособность устройства.

При этом используется следующий порядок действий:

Проверка работоспособности механических компонентов

Исполнительный ключ должен легко вставляться в головку. Для проверки следует несколько раз закрыть защитное устройство.

Проверка работоспособности электрических компонентов

1. Включить рабочее напряжение.
2. Закрыть все защитные устройства.
- ⇒ Машина не должна запускаться автоматически.
3. Запустить машину.
4. Открыть защитное устройство.
- ⇒ Машина должна быть отключена и не включаться в течение всего времени, пока открыто защитное устройство.

Повторить шаги 2–4 для каждого защитного устройства по отдельности.

Контроль и техническое обслуживание

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения тяжелых травм из-за отказа функции обеспечения безопасности.

- ▶ При повреждении или износе необходимо заменить весь выключатель с исполнительным ключом. Замена отдельных деталей или узлов запрещается.
- ▶ Необходимо регулярно и после каждой неисправности проверять работоспособность устройства. Указания о возможных интервалах времени см. в стандарте EN ISO 14119:2013, раздел 8.2.

Для обеспечения безаварийной и долговечной работы необходимо проводить следующие проверки:

- ▶ безуспешность работы функции переключения;
- ▶ надежность крепления всех конструктивных элементов;
- ▶ отсутствие повреждений, сильных загрязнений, отложений и износа;
- ▶ герметичность кабельного ввода;
- ▶ ослабление соединений проводов и штекерных соединителей.

Информация. Год выпуска указан в нижнем правом углу заводской таблички.

Исключение ответственности и гарантия

В случае несоблюдения или неисполнения вышеуказанных условий для использования в соответствии с назначением или при проведении возможного технического обслуживания не в соответствии с требованиями ответственность производителя исключается, а гарантия утрачивается.

Указания относительно

- ▶ Для введения в действие и использования в соответствии с требованиями необходимо применять источник питания согласно UL1310 с характеристикой *for use in Class 2 circuits* (для использования в цепях класса 2). В качестве альтернативы можно использовать источник питания с ограниченным напряжением или слой тока, соответствующий следующим требованиям: блок питания с гальванической развязкой в комбинации с предохранителем согласно UL248. Согласно требованиям этот предохранитель должен быть рассчитан на макс. ток 3 А и установлен в цепи с макс. вторичным напряжением 33,3 В пост. тока. При необходимости следует учитывать более низкие параметры подключения устройства (см. технические характеристики).
 - ▶ Для введения в действие и использования в соответствии с требованиями¹⁾ должен использоваться соединительный провод, который указан в коде категории UL CYJV/7.
- 1) Указание по сфере действия сертификата UL: устройства испытаны в соответствии с требованиями стандарта UL508 и CSA / C22.2 № 14 (защита от поражения электрическим током и огня).

Декларация о соответствии

Данное изделие соответствует требованиям Директивы о машинном оборудовании 2006/42/EC.

Декларация о соответствии требованиям ЕС доступна по адресу www.euchner.com. Для поиска требуется ввести номер для заказа устройства в поле Search. Документ доступен в разделе Downloads.

Сервисная служба

Адрес сервисной службы:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Телефон сервисной службы:
+49 711 7597-500

Эл. почта:
support@euchner.de
Интернет:
www.euchner.com

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | легкий сплав под давлением с анодным оксидированием |
| Степень защиты | IP 67, штекер вставлен |
| Срок службы мех. компонентов | 2 x 10 ⁶ циклов переключения |
| Диапазон температур | -20...+55 °C |
| Степень загрязнения (снаружи, по EN IEC 60947-1) | 3 (промышленность) |
| Монтажное положение | произвольное |
| Макс. скорость пуска | 20 м/мин |
| Сила вытгивания | 35 Н |
| Удерживаемое усилие | 10 Н |
| Макс. усилие срабатывания | 35 Н |
| Частота срабатывания | 7000/час |
| Принцип переключения | 2 принудительно размыкающих контакта, отстающий коммутирующий элемент |
| Тип соединения | штекерный соединитель M12, 4-пол. |
| Масса | около 0,35 кг |
| Характеристики AS-Interface согласно спецификации | Код EA: 7 Код ID: B |
| Раб. напряжение AS-Interface | пост. ток 22,5...31,6 В |
| Макс. общее потребление тока | 45 мА |
| Действительные адреса AS-Interface | 1...31 |
| Входы AS-Interface | cогл. AS-Interface Safety at Work |
| Принудительно размыкающий контакт 1 | D0, D1 |
| Принудительно размыкающий контакт 2 | D2, D3 |
| Выходы AS-Interface | |
| D1 | красный светодиод, 1 = светодиод включен |
| D2 | зеленый светодиод, 1 = светодиод включен |
| Светодиод AS-Interface Power | зеленый, напряжение AS-Interface подается |
| Светодиод AS-Interface Fault | красный, фаза оффлайн или адрес 0 |
| Показатели по EN ISO 13849-1 | |
| Контроль положения предохранительного устройства | |
| V ₁₀₀ при DC-13 100 мА/24 В | 4,5 x 10 ⁶ |

Таблица состояний системы

| Программирование | Состояние | D0, D1 | D2, D3 | Диагностика по монитору |
|---|--|--------------------------|---------------|--|
| 2-канальное, зависимое Время синхронизации 3 с | Защитное устройство закрыто | Последовательность кодов | | Зеленый При выборе теста запуска: желтый мигающий |
| | Промежуточное состояние при открывании или закрывании защитного устройства. Выключатель S1 (внутр.) разомкнут | Полупоследов. | 00 | При открывании: желтый мигающий При закрывании: красный |
| | Промежуточное состояние при открывании или закрывании защитного устройства. Выключатель S2 (внутр.) разомкнут | 00 | Полупоследов. | После истечения времени синхронизации: желтый мигающий |
| | Защитное устройство открыто | 00 | 00 | Красный |
| | Адрес 0 или сбой связи | – | | Серый |

**Инструкция по эксплуатации
Предохранительный выключатель NZ.VZ...AS**



EUCHNER

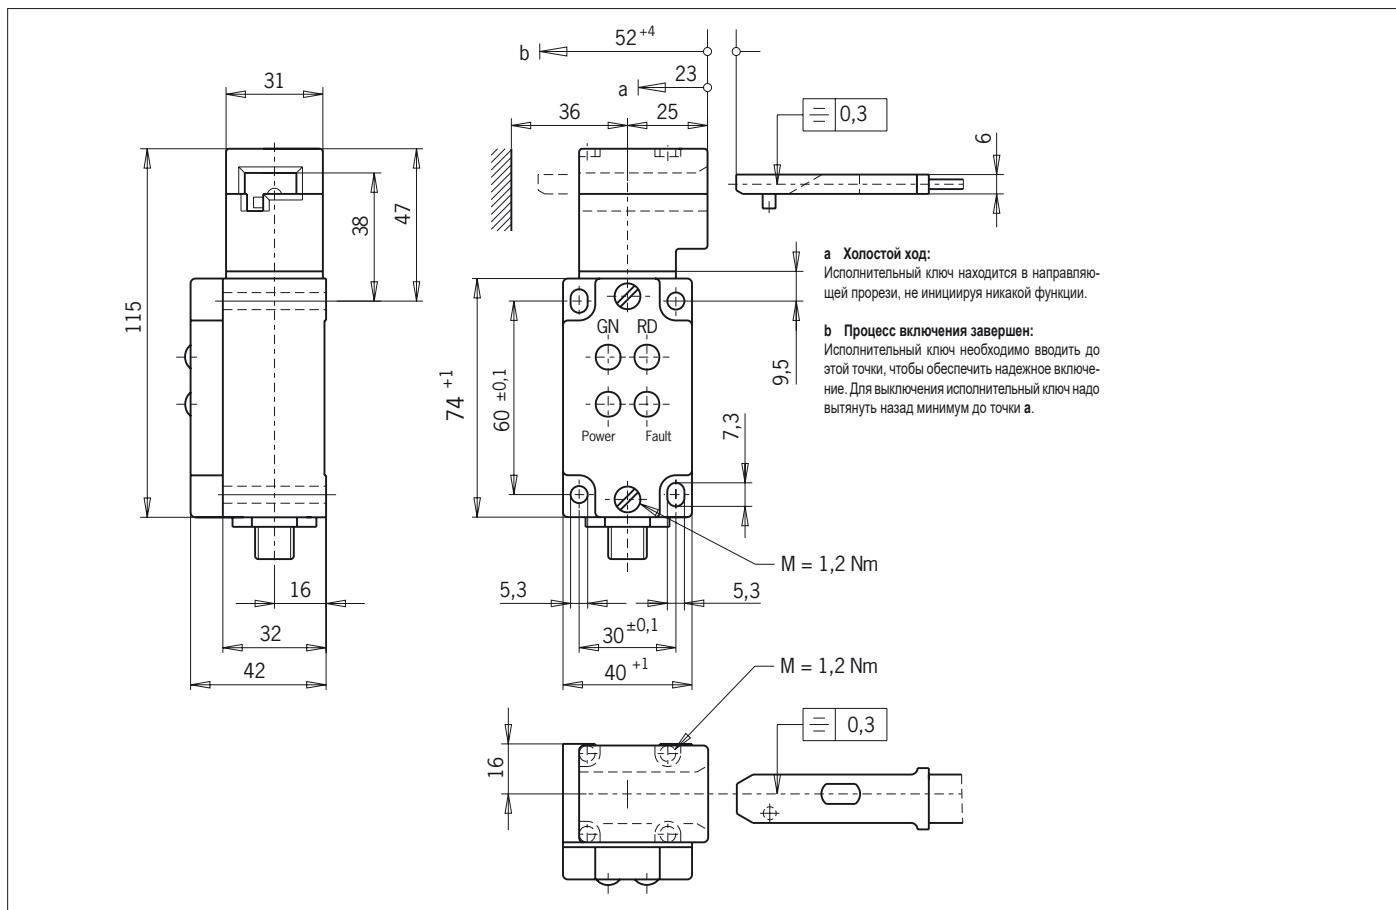


Рис. 3. Размерный чертеж NZ.VZ...AS

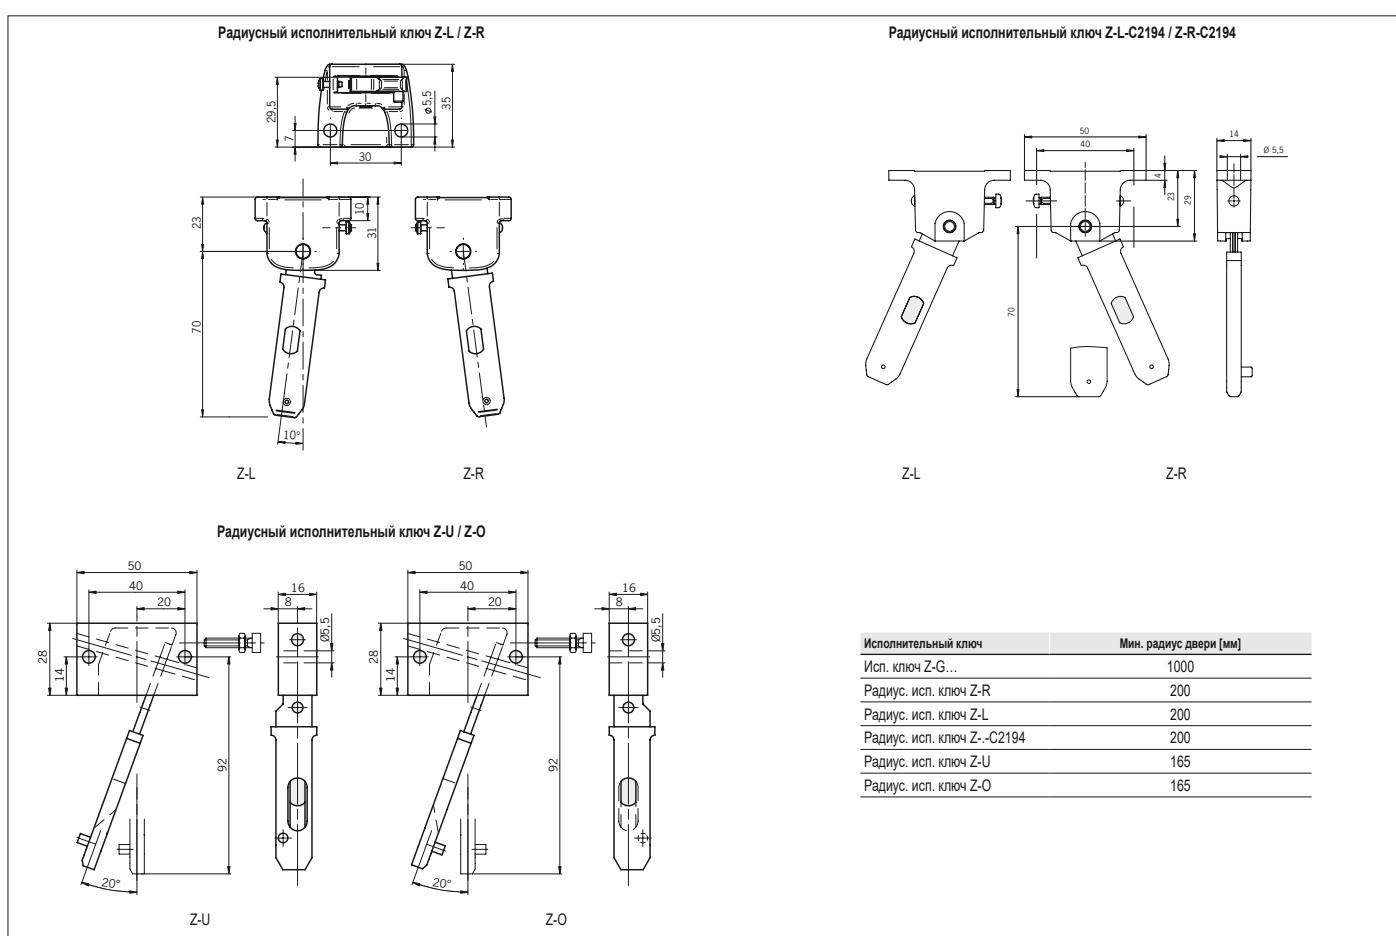


Рис. 4. Мин. значения радиуса открывания двери