


Platnosť

Tento návod na prevádzku platí pre všetky NZ.VZ-...VS. Tento návod na prevádzku tvorí spolu s dokumentom *Bezpečnostné informácie* a prípadne s dostupnou kartou údajov kompletnú informáciu pre užívateľa vášho prístroja.

Dôležité!

Používajte, prosím, návod na obsluhu určený pre vašu verziu výrobku. Čísla verzií nájdete na typovom štítku vášho produktu. V prípade otázok sa obráťte na servis EUCHNER.

Typový štítok bezpečnostného spínača

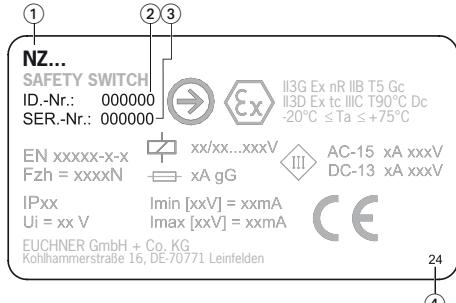

- ① Označenie tovaru
- ② Číslo tovaru
- ③ Sériové číslo
- ④ Rok výroby

Doplňujúce dokumenty

Kompletná dokumentácia pre tento prístroj pozostáva z nasledujúcich dokumentov:

Názov dokumentu (číslo dokumentu)	Obsah
Bezpečnostná informácia (2525460)	Základné bezpečnostné informácie
Návod na prevádzku (2094066)	(tento dokument)
Vyhľásenie o zhode	Vyhľásenie o zhode
pripradne doplnky k návodu na prevádzku	zohľadnite prípadne príslušné doplnky k návodu na prevádzku alebo karty údajov.

Dôležité!

Prečítajte si vždy všetky dokumenty, aby ste získali kompletný prehľad ohľadom bezpečnej inštalácie, bezpečného uvedenia do prevádzky a bezpečnej obsluhy prístroja. Dokumenty je možné stiahnuť na stránke www.euchner.com. Zadajte do vyhľadávania číslo dokumentu alebo objednávacie číslo prístroja.

Použitie podľa určenia

Bezpečnostné spínače konštrukčnej rady NZ.VZ-...VS sú blokovacie zariadenia s istením na ochranu procesu (konštrukčný typ 2) bez kontroly istenia. Ovládač má malý kódovací stupeň. V spojení s pohyblivým oddelujúcim ochranným zariadením a s ovládaním stroja zabraňuje tento bezpečnostný komponent vykonať stroju nebezpečné funkcie stroja, pokiaľ je ochranné zariadenie otvorené. Ak sa ochranné zariadenie v priebehu nebezpečnej funkcie stroja otvorí, vydá sa príkaz na zastavenie.

Znamená to:

- Príkazy na zapnutie, ktoré vyvolávajú nebezpečnú funkciu stroja, sa smú stať účinnými až vtedy, keď je ochranné zariadenie zatvorené.
- Otvorenie ochranného zariadenia spúšťa príkaz na zastavenie.
- Zatvorenie ochranného zariadenia nesmie vyvolať žiadny samovolný nábeh nebezpečnej funkcie stroja. Tu sa musí uskutočniť samostatný príkaz štartu. Výnimky pozrite EN ISO 12100 alebo relevantné C-normy.

Prístroje tohto konštrukčného radu sú vhodné len na ochranu procesu.

Pred použitím prístroja je potrebné vykonať posúdenie rizika na stroji, napr. podľa nasledujúcich noriem:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- EN IEC 62061

K použitiu podľa určenia patrí dodržiavanie príslušných požiadaviek na montáž a prevádzku, predovšetkým podľa nasledujúcich noriem:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 14119
- EN IEC 60204-1

Dôležité!

- Používateľ zodpovedá za správnu inštaláciu prístroja do bezpečného komplexného systému. Za tým účelom je potrebné komplexný systém overiť napr. podľa EN ISO 13849-1.
- Ak sa na stanovenie Performance Level (PL - úroveň výkonu) použije zjednodušená metóda podľa EN ISO 13849-1:2023, časť 6.2.3, je možné, že sa PL zredukuje, ak sa za sebou zapojí viaceré prístrojov.
- Logické sériové zapojenie bezpečných kontaktov môže obmedziť dosiahnutelnú úroveň výkonu (PL). Bližšie informácie nájdete v EN ISO 14119:2025, kapitola 9.4.
- V prípade, že je k výrobku priložená karta s údajmi, ktoré sa odlišujú od údajov uvedených v tomto návode na prevádzku, platia údaje uvedené v karte s údajmi.

Bezpečnostné pokyny

⚠ VÝSTRAHA

Ohradenie života v dôsledku neodbornej inštalácie alebo manipulácie. Bezpečnostné komponenty spĺňajú funkciu ochrany osôb.

- Bezpečnostné komponenty sa nesmú premosťovať, otáčať preč, odstraňovať alebo iným spôsobom znefunkčňovať. Dodržiavajte predovšetkým opatrenia na obmedzenie možnosti obchádzania podľa EN ISO 14119:2025, kapitola 8.
- Proces spínania smie spúšťať iba špeciálne na to určený ovládač.
- Zabezpečte, aby nedošlo k žiadnemu obideniu prostredníctvom náhradného ovládača. Na to obmedzte prístup k ovládačom a napr. ku kľúčom na odblokovanie.
- Montáž, elektrické pripojenie a uvedenie do prevádzky nechajte vykonávať výlučne autorizovanému odbornému personálu, ktorý má špeciálne vedomosti o manipulácii s bezpečnostnými komponentmi.

⚠ POZOR

Nebezpečenstvo v dôsledku teploty skrine.

- Chráňte spínače pred dotykom osôb alebo pred horľavým materiálom.

Funkcia

Bezpečnostný spínač umožňuje istenie pohyblivých deliacich ochranných zariadení pre ochranu procesu.

Spínač obsahuje rotujúci spínacie kotúč a západku, ktoré blokujú/uvolňujú blokovací čap.

Pri zasunutí / vytiahnutí ovládača a pri aktivovaní / odblokovaní istenia sa blokovací čap pohnie. Pritom sa aktivujú spínacie kontakty.

Pri zablokovanom pridržiavacom čape (istenie aktívne) sa nedá ovládač vytiahnuť z hlavice spínača. Na základe konštrukčného riešenia je možné istenie aktivovať iba vtedy, ak je ochranné zariadenie zatvorené (poistka chybného zatvorenia).

Konštrukcia bezpečnostného spínača je realizovaná tak, aby sa dali vylúčiť interné chyby podľa EN ISO 13849-2:2013, tabuľka A4.


Prevedenie VSM

(istenie spúštané pružnou silou a odblokované prostredníctvom "Energia ZAP")

- Aktivujte istenie: zavorte ochranné zariadenie, na magnetie nie je žiadne napätie
- Odblokujte istenie: pripojte napätie na magnet

Istenie spúštané cez pružnú silu pracuje na princípe kľudového prúdu. Pri prerušení napäťia na magnetie ostane istenie aktívne a ochranné zariadenie sa nedá bezprostredne otvoriť.

Ak je ochranné zariadenie pri prerušení prívodu napäťia otvorené a potom sa zavrie, istenie sa aktivuje. Môže to spôsobiť situáciu, že dôjde k neúmyselnému zatvoreniu osôb.

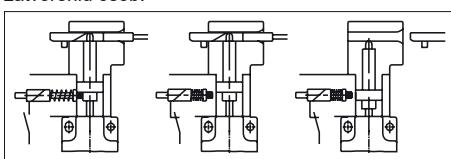

Obrázok 1: Typ pridržania VSM

Prevedenie VSH

(istenie spúštané pružnou silou a odblokované prostredníctvom manuálneho odblokovania)

- Použitie ako istenie na ochranu osôb je možné iba vo výnimočných prípadoch po prísnom vyhodnotení rizika úrazu (pozrite EN ISO 14119:2025, kapitola 6.6.1)!
- Stlačením manuálneho odblokovania je možné bezprostredne otvoriť ochranné zariadenie.

Istenie v zablokovanej polohe sa uskutočňuje prostredníctvom sily pružiny a odblokovanie stlačením manuálneho odblokovania. Pridržanie nie je závislé od napájania.

Prevedenie VSE


(istenie spúštané prostredníctvom "Energia ZAP" a odblokované cez pružnú silu)

Dôležité!

- Istenia založené na princípe pracovného prúdu nie sú určené na ochranu osôb.

- Aktivujte istenie: pripojte napätie na magnet
- Odblokujte istenie: odpojte napätie z magnetu

Istenie spúštané cez silu magnetu pracuje na princípe pracovného prúdu. Pri prerušení napäťia na magnetie sa istenie odblokuje a ochranné zariadenie je možné bezprostredne otvoriť!

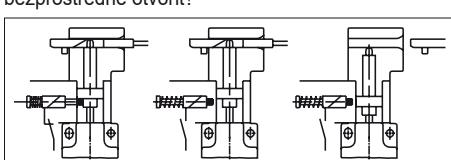

Obrázok 2: Typ pridržania VSE

Stavy zapojenia

Detailné stavy zapojenia vášho spínača nájdete v Obrázok 6. Tam sú popísané všetky spínacie elementy, ktoré sú k dispozícii.

Ochranné zariadenie otvorené

VSM, VSH a VSE:

Bezpečnostné kontakty

sú otvorené.

Ochranné zariadenie zatvorené a nezaistené

VSM, VSH a VSE:

Bezpečnostné kontakty

sú zatvorené.

Ochranné zariadenie zatvorené a zaistené

VSM, VSH a VSE:

Bezpečnostné kontakty

sú zatvorené.

Výber ovládača

UPOZORNENIE

- Poškodenie prístroja v dôsledku nevhodného ovládača. Dbajte na to, aby ste zvolili správny ovládač.
- Dbajte pritom na radiúus dverí a na možnosť upevnenia (pozri Obrázok 10).

Manuálne odblokovanie

V niektorých situáciach sa vyžaduje manuálne odblokovanie istenia (napr. pri poruchách alebo v núdzových prípadoch). Po odblokovaní by sa mala vykonať skúška funkcie.

Ďalšie informácie nájdete v norme EN ISO 14119:2025, kapitola 7.2.3. Prístroj môže mať k dispozícii nasledujúce funkcie odblokovania:

Manuálne odblokovanie so samostatnou deaktiváciou

Umožňuje otvorenie zaisteného ochranného zariadenia bez pomocných prostriedkov z prostredia mimo rizikovej oblasti.

Dôležité!

- Manuálne odblokovanie sa musí dať spúštať manuálne z prostredia mimo chránenej oblasti bez pomocných prostriedkov.
- Manuálne odblokovanie musí mať označenie, že sa smie spúštať iba v núdzovom pripade.
- Pri manuálnom odblokovaní sa nesmie ovládač nachádzať pod ľahovým napätiom.

Pri spustení manuálneho odblokovania nedochádza k ovplyvneniu spínacích kontaktov.


Montáž

UPOZORNENIE

Poškodenie prístroja v dôsledku chybnej montáže a evhodných podmienok okolia

- Bezpečnostné spínače a ovládače sa nesmú používať ako doraz.
- Dodržte normu EN ISO 14119:2025, kapitoly 6.2 a 6.3, týkajúce sa upevnenia bezpečnostného spínača a ovládača.
- Dodržte normu EN ISO 14119:2025, kapitola 8, týkajúcu sa minimalizovania možností obdelenia blokovacieho zariadenia.
- Chráňte hlavicu spínača pred poškodením a pred vnikajúcimi cudzími telesami, ako sú triesky, piesok, tryskacie prostriedky a pod.
- Uvedený druh krytia platí len pri správne dotiahnutých skrutkách skrine, prívodov vodiča a konektrov. Rešpektujte momenty uťahovania.

Prestavenie smeru ovládania

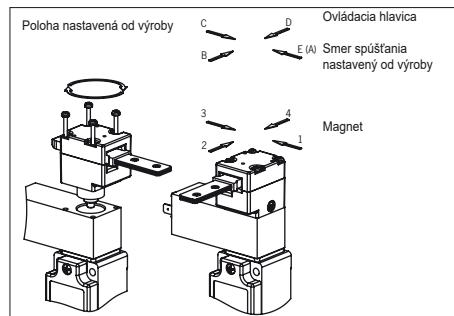

Obrázok 3: Prestavenie smeru spúšťania a magnetu blokovania

1. Ovládač zasuňte do ovládacej hlavice.
2. Uvoľnite skrutky na ovládacej hlavici.
3. Nastavte požadovaný smer.
4. Dotiahnite skrutky momentom 1,2 Nm.

VSM a VSE:

- Pred prestavením blokovacieho magnetu sa musí ovládač zasunúť.

VSH:

- Manuálne odblokovanie sa nesmie stlačiť pri pre-stavovaní.

Elektrické zapojenie

⚠️ VÝSTRAHA

Strata bezpečnostnej funkcie v dôsledku chybného zapojenia.

- Pre bezpečnostné funkcie používajte iba bezpečné kontakty \rightarrow .
- Pri výbere izolačného materiálu príp. prípojných drážok dbajte na požadovanú tepelnú odolnosť a na mechanickú zaťažiteľnosť!
- Zaizolujte jednotlivé drôty s dĺžkou $6^{\pm}1$ mm, aby bol zaručený bezpečný kontakt.

Aplikácia bezpečnostného spínača ako istenia na ochranu procesu

Musí sa použiť minimálne jeden kontakt \rightarrow (obsadenie kontaktov pozrite Obrázok 4).

Pre prístroje s konektorom platí:

- Dbajte na tesnosť konektora.

Pre prístroje s prívodom vodiča:

1. Požadovaný otvor zavedenia otvorte pomocou vhodného náradia.
2. Namontujte kálovú priechodku s príslušným druhom krycia.
3. Pripojte a svorky utiahnite momentom 0,5 Nm (obsadenie kontaktov pozri Obrázok 4).
4. Dbajte na utesnenie prívodu vodiča.
5. Kryt spínača zavorte a zaskrutkujte (moment utiahnutia 1,2 Nm).

Skúška funkcie

⚠️ VÝSTRAHA

V dôsledku chyby pri funkčnej skúške možné smrteľné zranenie.

- Pred skúškou funkcie sa uistite, že sa v nebezpečnej oblasti nenachádzajú žiadne osoby.
- Dodržiavajte platné predpisy týkajúce sa prevencie úrazov.

Po inštalaácii a po každej chybe skontrolujte správnu funkciu prístroja.

Postupujte pritom nasledovne:

Mechanická funkčná skúška

Ovládač sa musí dať ľahko zasunúť do ovládacej hlavice. Pre skúšku ochranné zariadenie viackrát uzavrite. Na existujúcich manuálnych odblokovaniach (okrem pomocného odblokovania) musia byť tiež vykonané skúšky ich funkcií.

Elektrická funkčná skúška

1. Zapnite prevádzkové napätie.
 2. Zavorte všetky ochranné zariadenia a aktivujte istenie
 - Stroj sa nesmie samovoľne spustiť.
 - Ochranné zariadenie sa nesmie dať otvoriť.
 3. Naštartujte funkciu stroja.
 - Kým je aktívna nebezpečná funkcia stroja, istenie sa nesmie dať odblokováť.
 4. Funkciu stroja zastavte a istenie odblokovajte.
 - Ochranné zariadenie musí zostať zaistené tak dlho, kým viac neexistuje žiadne riziko pre proces.
 - Funkcia stroja sa nesmie dať spustiť, kým je istenie odblokovane.
- Kroky 2-4 opakujte osobitne pre každé ochranné zariadenie.

Kontrola a údržba

⚠️ VÝSTRAHA

Riziko ľahkých poranení v dôsledku straty bezpečnostnej funkcie.

- Pri poškodení alebo opotrebovaní sa musia vymeniť celé spínače aj s ovládačmi. Výmena jednotlivých dielov alebo modulov je neprípustná!

- V pravidelných intervaloch a po každej chybe skontrolujte správnu funkciu prístroja. Pokyny ohľadom možných časových intervalov sú uvedené v norme EN ISO 14119:2025, kapitola 9.2.1.

Aby sa zabezpečila bezchybná a trvalá funkcia, je potrebné vykonávať nasledujúce kontroly:

- bezchybná funkcia spínania
- bezpečné upevnenie všetkých konštrukčných dielov
- poškodenia, silné znečistenie, usadeniny alebo opotrebovanie
- tesnosť kálového prívodu
- uvoľnené prípojky vedenia príp. konektory.

Informácia: Rok výroby je uvedený v pravom dolnom rohu typového štítku.

Vylúčenie z povinného ručenia a záruky

Ak nebudú dodržané vyššie uvedené podmienky pre používanie v súlade s určením, alebo ak nebudú dodržané bezpečnostné pokyny, alebo ak bude údržba vykonaná v rozpore s požiadavkami, má to za následok vylúčenie povinného ručenia a stratu nároku na záruku.

Pokyny k UL

Pre prístroje s prívodom vodiča:

Pre nasadenie a použitie podľa požiadaviek UL je potrebné použiť medené vodiče pre teplotný rozsah 60/75 °C.

Pre prístroje s konektorom platí:

Pre nasadenie a použitie podľa požiadaviek UL sa musí použiť napájanie triedy 2 podľa UL1310. Prípojné vedenia bezpečnostných spínačov inštalované na mieste použitia sa musia priestorovo oddeliť od pohyblivých a pevne inštalovaných vedení a neizolovaných aktívnych dielov iných častí zariadení, ktoré pracujú s napätiom nad 150 V tak, aby sa dodržal stály odstup 50,8 mm. To neplatí v prípade, ak sú pohyblivé vedenia vybavené vhodnými izolačnými materiálmi, ktoré majú rovnakú alebo vyššiu dielektrickú pevnosť voči iným relevantným časťiam zariadení.

Vyhľásenie o zhode

Výrobok splňa požiadavky

- smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES
- zariadenia o strojových zariadeniach (EÚ) 2023/1230 (od 20.1.2027)

EU vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.euchner.com. Ak to chcete urobiť, zadajte do vyhľadávania objednávacie číslo Vášho prístroja. Dokument je k dispozícii v časti *Downloads*.

Servis

V prípade potreby servisu sa obráťte na:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen




Telefón na servis:
+49 711 7597-500

E-mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.com



Technické údaje

Parameter	Hodnota
Materiál puzdra	Zlatina z ľahkých kovov
Hmotnosť	cca 0,75 kg
Ochrana	IP65
Mechanická životnosť	2×10^6 spínaní
Teplota okolitého prostredia	-25 ... +80 °C
Stupeň znečistenia	3 (priemysel)
Montážna poloha	Ľubovoľná
Spúšťacia rýchlosť max.	20 m/min.
Nábehová rýchlosť min.	0,02 m/min (NZ.VZ-511...)
Sila isteria (nezaistené)	40 N
Retenčná sila	35 N
Sila spúštania pri 20°C (nezablokovane)	45 N
Spínacia frekvencia	7000/hod.
Spínaci princíp - spínacie prvky	
511	Okamihový spínač
528, 538, 2121, 2131, 3131	pomalý kontakt
Materiál kontaktov	Zlatina striebra pozlátená
Spôsob pripojenia	
NZ1VZ...	Prívod vodiča M20 x 1,5
NZ2VZ...	Konektor
Prierez prípojky (flexibilný/tuhý)	
NZ1VZ...	0,34 ... 1,5 mm²
NZ1VZ...L (s indikačnou diódou)	max. 0,75 mm²
Prierez prípojky protikonektora	
SR6 (NZ2VZ-5...)	0,5 ... 1,5 mm²
SR11 (NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...)	0,5 mm²
LED indikátor (iba so spínacím prvkom 511, 528, 538)	
L060	AC/DC 12...60 V
L110	AC 110 V (±15 %)
L220	AC 230 V (±15 %)
Menovité izolačné napätie	
NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	$U_i = 250$ V
NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...	$U_i = 50$ V
Impulzné výdržné napätie	
NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	$U_{imp} = 2,5$ kV
NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...	$U_{imp} = 1,5$ kV
Podmienky skratového prúdu	100 A
Spínacie napätie min. pri 10 mA	12V
Kategória použitia	
NZ.VZ-511...	AC-15 6 A 230 V / DC-13 6 A 24 V
NZ1VZ.../NZ2VZ-5...	AC-15 4 A 230 V / DC-13 4 A 24 V
NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...	AC-15 4 A 50 V / DC-13 4 A 24 V
Spínaci prúd min. pri 24 V	
NZ.VZ-511...	10 mA
NZ.VZ-...	1 mA
Ochrana proti skratu (riadiaca poistka)	4 A gG
Konvenčný termický prúd I_{th}	4 A
Prevádzkové napätie magnetu/výkon magnetu	
VSE03/VSM03	DC 19V/AC 24V (+10%/-15%) 8 W
VSE04/VSM04	DC 24 V (+10%/-15%) 8 W
VSE05/VSM05	DC 41V/AC 48V (+10%/-15%) 8 W
VSE06/VSM06	DC 48 V (+10%/-15%) 8 W
VSE07/VSM07	DC 97V/AC 110V (+10%/-15%) 8 W
VSE09/VSM09	DC 196V/AC 230V (+10%/-15%) 10 W
Doba zapnutia ED	100 %
Konektor pre magnetické blokovanie	
DC	Obj. č. 028345
AC	Obj. č. 028338
Sila blokovania	F_{max} F_{zh}
OVLÁDAČ-Z-G...	
POLOMEROVÁ OVLÁDAČ-Z...	2000 N 1500 N
Obmedzenia pri teplote okolia vyšej ako +70 ... +80°C	
Kategória použitia	
NZ2VZ-5...	AC-15 2 A 230 V / DC-13 2 A 24 V
NZ2VZ-2.../NZ2VZ-3...	AC-15 2 A 50 V / DC-13 2 A 24 V
Ochrana proti skratu (riadiaca poistka)	2 A gG
Konvenčný termický prúd I_{th}	2 A
Charakteristické hodnoty podľa EN ISO 13849-1	
v závislosti od spínacieho prúdu pri 24 V DC	pri DC-13 100 mA/24 V $\leq 0,1$ A
Kontrola polohy bezpečnostného zariadenia	
ES511	-
B _{10D}	ES528H/ES538H 4,5 x 10 ⁶
	SK2121H/SK2131H/ SK3131H 4,5 x 10 ⁶

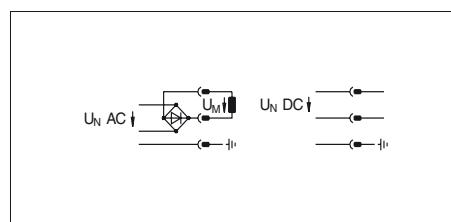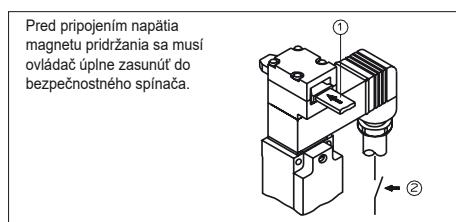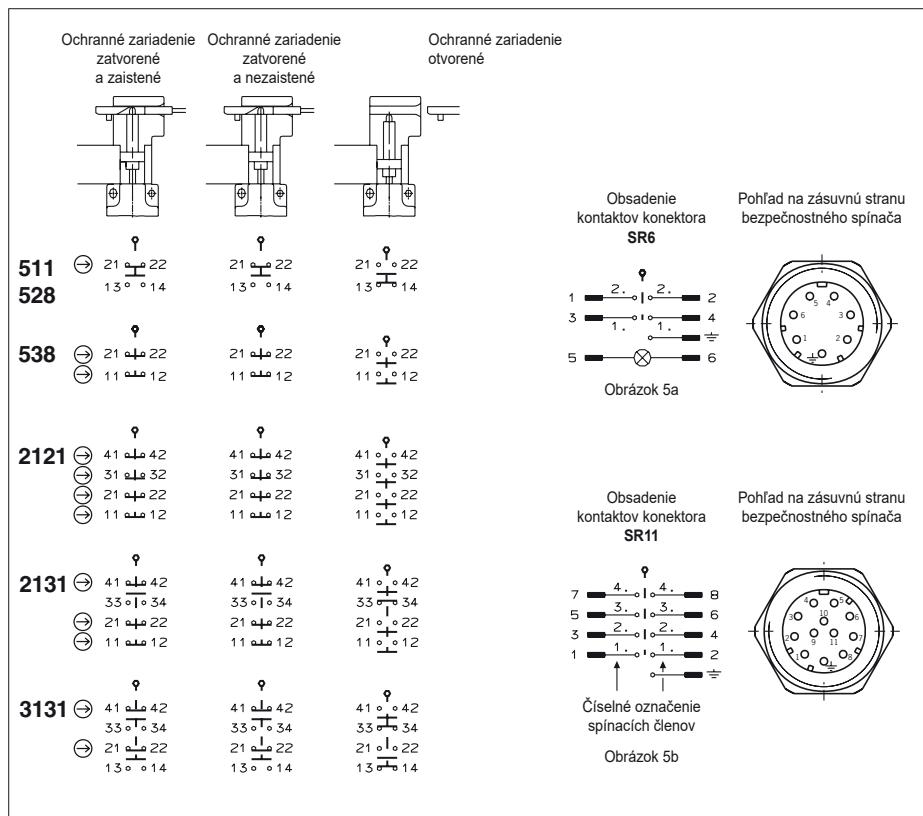


Požadovaná minimálna dráha b + prípustné prekročenie

Smer príjazdu	Ovládač Z-G Dvere s normálnou vôľou	Ovládač Z-GN Dvere s veľkou vôľou
horizontálne	52 + 4	52 + 16

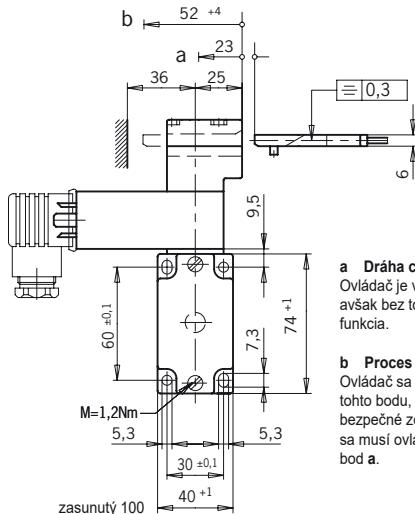
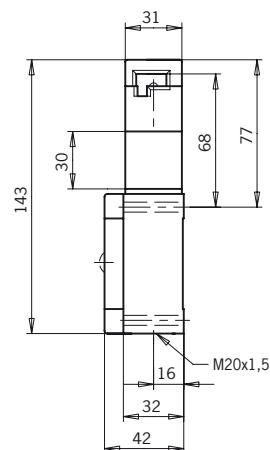


a Dráha chodu naprázdno:
Ovládač je vo vodiacej drážke, avšak bez toho, aby sa spustila funkcia.

b Proces zopnutia ukončený:
Ovládač sa musí zasunúť až do tohto bodu, aby sa zabezpečilo bezpečné zopnutie. Kvôli vypnutiu sa musí ovládač vrátiť aspoň po bod a.

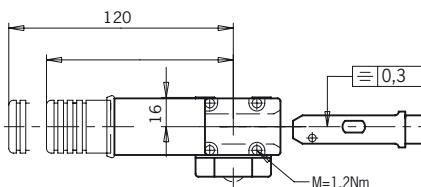

Obrázok 7: Rozmerový náčrt NZ1VZ-...VSM/VSE s prívodom vedenia

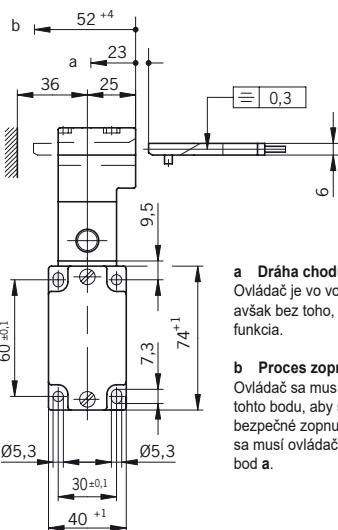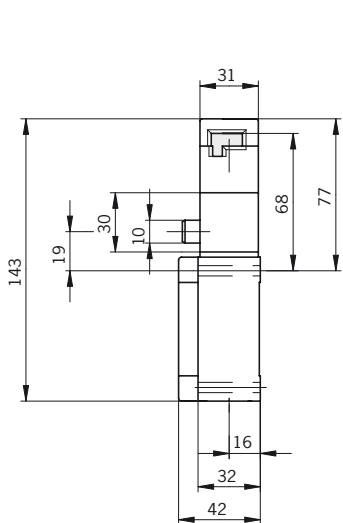


a Dráha chodu naprázdno:
Ovládač je vo vodiacej drážke, avšak bez toho, aby sa spustila funkcia.

b Proces zopnutia ukončený:
Ovládač sa musí zasunúť až do tohto bodu, aby sa zabezpečilo bezpečné zopnutie. Kvôli vypnutiu sa musí ovládač vrátiť aspoň po bod a.

Obrázok 8: Rozmerový náčrt NZ1VZ-...VSH s prívodom vedenia

Upozornenie:


Príslušnú káblovú zástrčku je potrebné objednať samostatne.

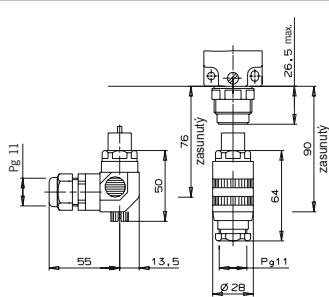


Obrázok 9: Rozmerový náčrt NZ2VZ-5... s konektormi SR6

Upozornenie:

Príslušnú kábllovú zástrčku je potrebné objednať samostatne.

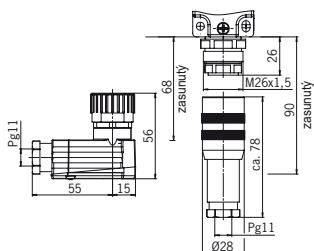

Obrázok 11: Rozmerový náčrt NZ2VZ-5... s konektorom SR11

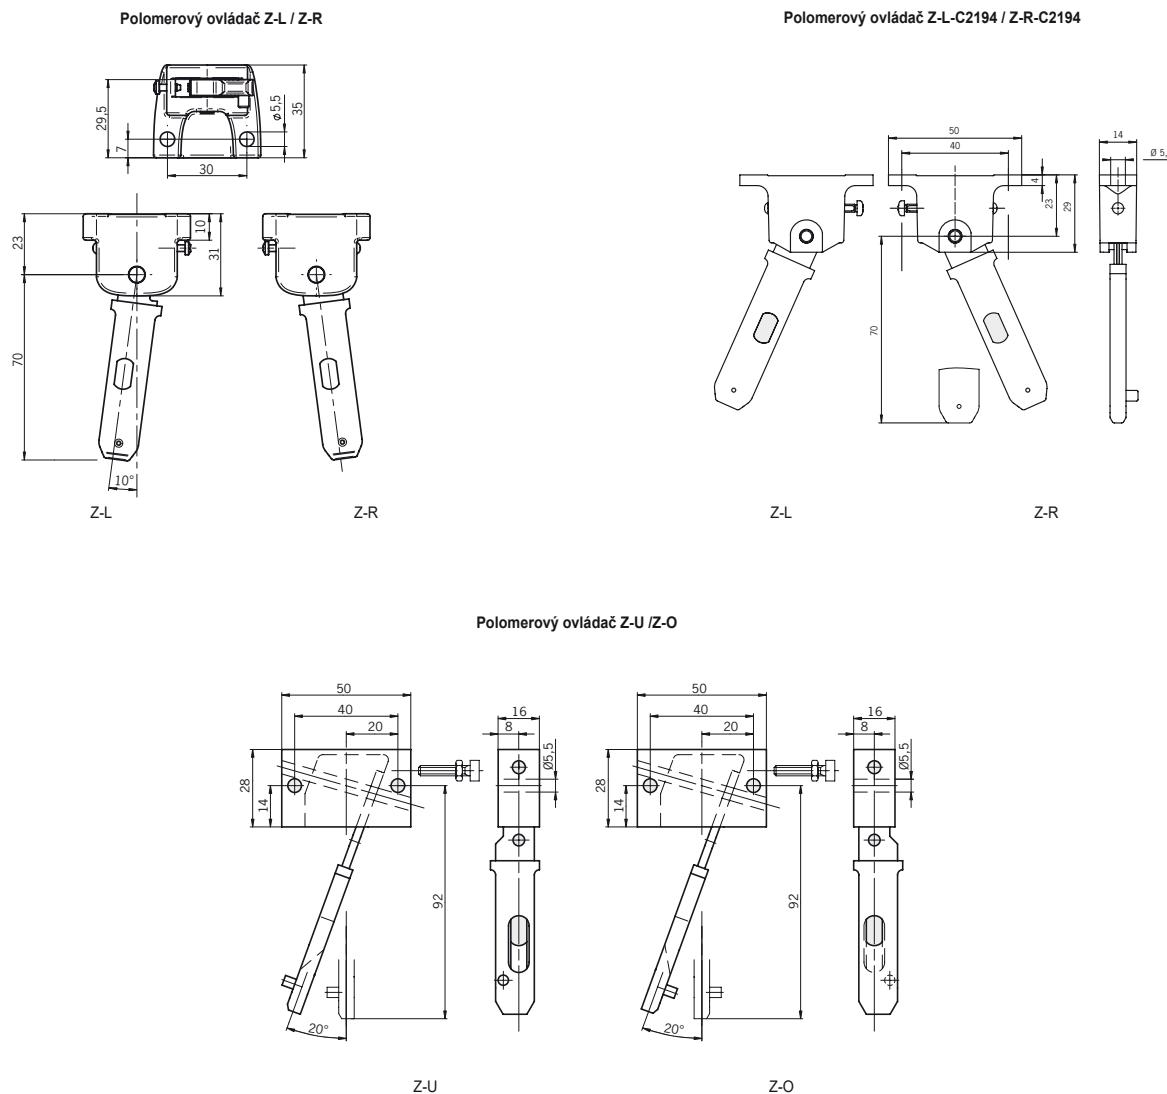

Ovládač	Rádius dverí min. [mm]
OVLÁDAČ Z-G...	1000
POLOMEROVÝ OVLÁDAČ Z-R	200
POLOMEROVÝ OVLÁDAČ Z-L	200
POLOMEROVÝ OVLÁDAČ Z-C2194	200
POLOMEROVÝ OVLÁDAČ Z-U	165
POLOMEROVÝ OVLÁDAČ Z-O	165

Obrázok 10: Minimálne rádiusy dverí